

3 büyük Nükleer Santral kazası nasıl oldu ve çevreye yayılan radyoaktif madde miktarları ne kadardı? Saporış'a'nın farkı

Yüksel Atakan, Dr. Radyasyon Fizikçisi, Almanya, yabatakan3@gmail.com

Bu kazalar tarih sırasıyla:

1. 1979 yılında ABD TMI Harrisburg kazası

Bu kaza, TMI Harrisburg'da bulunan iki reaktörden 2 nolu olanında ortaya çıktı. Kaza, bazı aletlerin çalışmaması ve personelin durumu değerlendirememesi sonucu oluştu. Kısmen nükleer yakıt ergimesi oldu. Reaktör binasının çift güvenlik kılıflı (Containment) olması, ortaya çıkan radyoaktif maddelerin çoğunun bina içinde kalmasını sağladı, çevreye radyoaktivite etkisi çok az oldu /1/.

2. Çernobil kazası

1986 yılındaki Çernobil kazası, reaktör binasında, Batı tipi reaktör binalarındaki gibi çift güvenlik kılıfı olmayan (yaklaşık 1 m kalınlığında beton ve 1 cm kalınlığında çelik) basit yapılı bir reaktörde, yeterince eğitilmemiş personelin büyük hatasından ortaya çıktı. Personel, reaktör durdurulduktan hemen sonra yapılmak istenen bir deneyde, hem reaktörü soğutan suyun pompalarını durdurarak, reaktörün soğutulmasını engelledi, hem de uranyum reaksiyonlarının devamını önleyen kontrol çubuklarını yukarı çekip etkisiz bırakarak, reaktörün gitgide ısınmasına neden oldu. Bunun sonunda artan sıcaklık ve buhar basıncıyla reaktör kabı patladı, çıkan yangınla birlikte binanın çatısı havaya uçarak çok çeşitli radyoaktif maddeler, reaktör binasının güvenlik kabı (Containment) olmadılarından büyük miktarlarda doğrudan atmosfere ulaştı ve hava akımlarıyla Avrupa ve Türkiye'ye de yayıldı. Bu kazada, reaktör yakıt elemanlarındaki toplam radyoaktif maddelerin % 5'den fazlasının reaktörden dışarı atıldığı hesaplanıyor (5 300 Peta Bq). Bu kaza sonunda toplam $218\ 000\ km^2$ alanın her m^2 sine yaklaşık 37 kBq Cs 137 radyoaktif madde bulaştı. Dışarı atılan radyoaktif maddelerin % 70 kadarı Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya'da kaldı. Bu kaza, son 75 yıllık nükleer santral tarihinin, en büyük kazası ve kara lekesi olarak tarihe geçti /2/.

Çernobil tipi güvenlik kılıfı olmayan basit tip bir reaktör



Figure 28: Boiling Water, Graphite Moderated (RBMK) design


3. Fukuşima kazası

2011 yılındaki Fukuşima kazasında ise reaktörün uranyumlu kalbi içinde herhangi bir patlama olmadı. 9 büyülükteki depremde elektrik direklerinin yıkılması, hatların kopmasıyla santralin elektriği kesildi. Önceki yıllarda defalarca uyarılarak zemin altında, konuşlandırılmaması gereken dizelli ivedi (acil) elektrik üreteçleri de Tsunami suları altında kalınca, su pompalarının çalıştırılamaması nedeniyle susuz kalan uranyumlu reaktör kalbinin gitgide ısınması ve ergimesi uzun bir sürede oldu. Reaktör binasında hidrojen gazı patlamalarıyla binada çatlaklar oluştu. Radyoaktif maddelerin bir bölümü güvenlik kabı içinde kalırken, bir bölümü de çatlaklardan atmosfere ulaştı. Öte yandan kullanılmış yakıt elemanlarının konulduğu havuz

suyu radyoaktif maddelerin temizlenmesinde etkili olduğundan atmosfere daha az radyoaktif madde salınmalarını sağladı. Fukuşima reaktörlerinde güvenlik kabının (Containment) bulunması radyoaktif maddelerin büyük miktarda bina içinde kalmasını sağladı ve Çernobil kazasındaki ancak onda biri kadar radyoaktivite çevreye yayıldı (Fukuşima'da 520 Peta Bquerell, Çernobilde ise: 5 300 Peta bequerell). Çernobil kazasında radyoaktif maddeler tüm Avrupa'yı etkilerken, Fukuşima kazasında daha çok pasif okyanusu etkilendi) /3/.

Saporışya V-320 tipinin bir üst modeli, çift korunma kılıflı reaktör (Fukuşima reaktörleri benzeri)

VVER-1000 Plant Layout

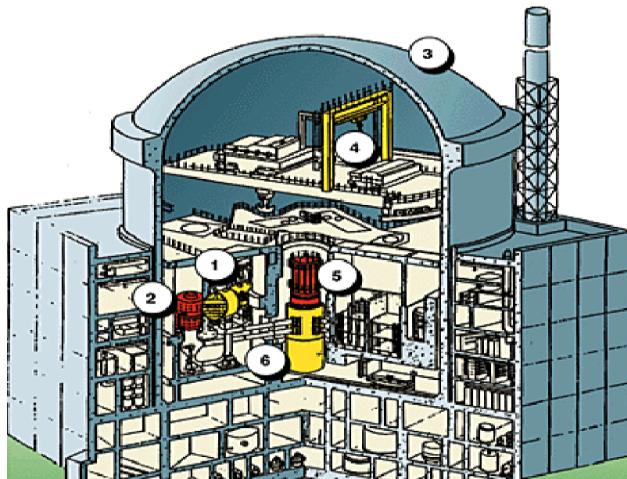

Saporışya reaktörlerinin Çernobil reaktöründen farkı?

Saporışya nükleer santralindeki 6 reaktör de Rosatom'un 1980 -1986 arasında yaptığı basınçlı sulu, güvenliği Batı reaktörlerine yakın 950 MWe gücünde V-320 tipindeki reaktörlerdir (Rosatom'un Akkuyu'da kurulmakta olduğu reaktörlerin eski modeli). Bu reaktörlerde Çernobil reaktör binasında bulunmayan, binayı tümüyle çevreleyen 120 cm kalınlığında beton ve çelikten 'çift kılıf' (güvenlik kılıfı) bulunuyor. Olabilecek bir radyoaktivite sızıntısı, bu çift kılıfla dışarıya ulaşamayacağı gibi, dışarıdan gelebilecek etkilere (örneğin reaktör binasına uçak çarpmasına) dayanarak içteki reaktör kalbi korunuyor. Reaktörün kalbi ise, 10 cm kadar kalın çelik reaktör kabı (kazanı) içinde ayrıca korunuyor ve radyoaktivite sızıntılarının reaktör binasına ulaşmasının önü kesiliyor). Ayrıca Saporışya reaktörlerinde Çernobil'de bulunmayan Batı reaktörlerindekine benzer bağımsız soğutma suyu devreleri var.

Nükleer santrallerde olabilecek en büyük kaza olarak reaktörü soğutma suyu sisteminin çökmesi ve reaktörün soğutulamamasıdır. Reaktörler durdurulduğu zamanlarda da soğutulmaları gerektiğinden, su pompalarıyla birlikte suyun sürekli bulunması gerekiyor (Elektrik sistemleri de dizel üreteçlerle birlikte hazırda bekletiliyor). Ancak 'Saporışya vurulursa' yazımızda ayrıntılarıyla açıkladığımız gibi Saporışya reaktörlerinde bu olasılık çok düşüktür.

Not: Bu yazımız HBT dergisinin 08.09.2022 günlü sayısında yayımlanmıştır.

.....

Kaynaklar

/1/ <https://www.businessinsider.de/wissenschaft/so-unterscheidet-sich-der-atomunfall-von-tscherenobyl-von-jenem-in-fukushima-und-three-mile-island-2019-6/>

/2/

/3/Fukuşima Kazasının 10. Yılında Yeni Nükleer Santralların Fukuşima Kazasından Alabilecekleri Dersler – Fizik Y. Müh. Dr. Yüksel Atakan (radyasyonyatakan.com)